


ロールンロック (クライミングテクノロジー)

動作点検のお願い



Climbing Technology (クライミングテクノロジー) のプーリー、ロープクランプ製品、「ロールンロック」について、ユーザーの皆様にご動作の点検をお願いいたします。


製造元のイタリア・アルデザイン社において、当製品の「ポジションレバー」の動作に不具合があったことが一件確認されました。

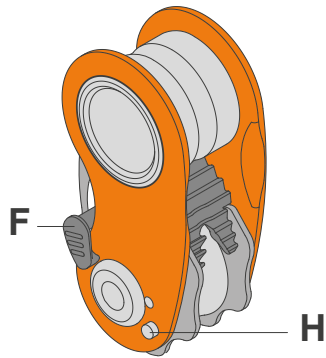


報告された不具合は、ロックカム部を可動させた（大きく開いた）だけでポジションレバー（左図のF）が、ロックピン（左図のH）を乗り越えて固定されるというものです。

この不具合が生じると、「ホーリングプーリーモード」として使用されている状態において、引き上げ時にロープをロックしない（保持しない）状態となってしまいます。

この不具合は、本製品ボディ部に記載されている「UIAA」の文字の下にある4桁の数字部分に、「0120」、「0220」、「0320」、「0121」、「0221」が印字された製品において発生する場合があります。

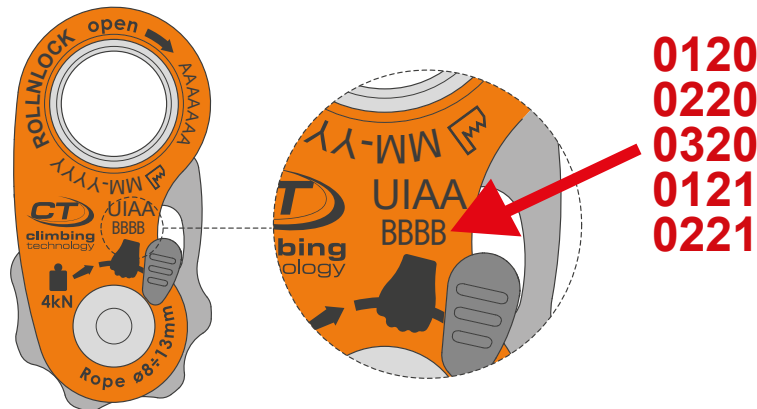

なお、当該番号を持つ製品であっても、チェックマークの印がある製品については、製造元のアルデザイン社において既に検査がなされ、不具合のないことが確認済みということの意味します。

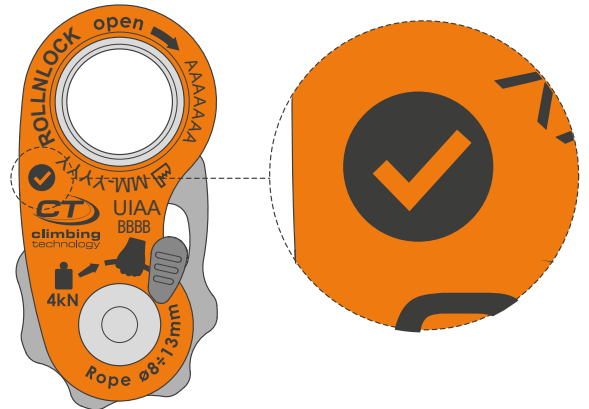

現在、本件に関する製品事故は発生しておりませんが、お客様におかれましては念のため、「動作点検の方法」の手順で点検をお願い申し上げます。万が一、上記の不具合が発見された場合は、下記へご連絡をお願い申し上げます。

クライミングテクノロジー輸入販売元：イワタニ・プリムス株式会社

Eメール：otoiawase@iwatani-primus.co.jp

電話：03-3555-5605

